

# Cenová ponuka k servisnej zákazke: 101165

Dátum zákazky: 20.06.2024

## Dodávateľ:

**HServis s.r.o.**

Mokrá Lúka 226

050 01 Revúca

IČO: 44853793

DIČ: 2022861258

## Odberateľ:

**LejonGrupp s.r.o.**

Bečov 140

97663 Predajná

IČO: 51638037

DIČ: 2120736563

Náradie: HVE 113 mechanický ponorný vibrátor

Výrobné číslo: 143261

Záruka od: 28.03.2013

Záruka do: 28.03.2015

### Opis poruchy od zákazníka

Vibrátor prestal pri používaní fungovať

### Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

*Stav náradia:* Znečistené

*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Primerané

*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie upínacej príruby a prívodnej šnúry.

*Príčina:* Mechanické poškodenie upínacej príruby spôsobené pádom alebo mechanickým namáhaním. Mechanické poškodenie prívodnej šnúry spôsobené mechanickým namáhaním.

*Vyjadrenie:* Prívodnú šnúru vieme vymeniť za novú s možnosťou výberu dĺžky a to:

3 m / cena 8,20 € bez DPH

4 m / cena 10,90 € bez DPH

Prosíme Vás o vyjadrenie, pre ktorý variant ste sa rozhodli.

K poškodeniu upínacej príruby pravdepodobne bolo spôsobené namáhaním upínacej príruby s upnutou vibračnou hlavicou počas prác a premiestňovania náradia.

*Doporučenie:* Poučte obsluhu náradia, aby sieťovú šnúru nenamáhali ťahaním a ohýbaním.

*Záver:* Vibračná hlavica vykazuje známky opotrebenia ložísk. Počas práce je počuteľná zmena zvuku. Ložiská hlavice nie sú vymeniteľné. Doporučujeme kúpu novej hlavice z dôvodu možného poškodenia motora. Aktuálne máme posledný kus hadice na sklade s priemerom 29mm v cene 305 € bez DPH.

Číslo	Názov	Objednané	MJ	Cena/ks EUR bez DPH	Cena/ks EUR s DPH	Spolu EUR s DPH
13000025	Sieťová šnúra FC-10 2x1mm/4m	1		8,90	10,68	10,68
113000003	Príruba	1	ks	19,32	23,18	23,18
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,6	hod	0,00	0,00	0,00

97PP

Prepravné a balné

2

5,00

6,00

12,00

Sadzba DPH 20,00 %

Základ 38,22

Daň 7,64

Spolu 45,86

**SPOLU bez DPH: 38,22**

**Spolu s DPH: 45,86**

Obrazová príloha:

1.



2.

