

# Cenová ponuka k servisnej zákazke: 101573

Dátum zákazky: 05.09.2024

## Dodávateľ:

**HServis s.r.o.**

Mokrú Lúka 226

050 01 Revúca

IČO: 44853793

DIČ: 2022861258

## Odberateľ:

**STEMP - M & G, s.r.o.**

Hodžova 14/5048

05801 Poprad

IČO: 31679030

DIČ: 2020514034

Náradie: AXSP 1800 akumulátorový skrutkovač

Výrobné číslo: 183861

Záruka od: 25.10.2018

Záruka do: 25.10.2020

### Opis poruchy od zákazníka

Pri používaní uťahovačky dochádza k zápachu a pravdepodobne bude potrebná výmena uhlíkov.

### Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

*Stav náradia:* Znečistené

*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Primerané

*Zistenie:* Technickou kontrolou bolo zistené poškodenie držiakov uhlíkových kief (obr.3) a lamiel komutátora (obr.3).

*Príčina:* Krátkodobé preťaženie.

*Vyjadrenie:* Neopraviteľné poškodenie lamiel komutátora spôsobilo prehriatie preťažením. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu vinutia, ktoré sa prejaví viditeľným zvýšeným iskrením na komutátore. Používaním náradia s viditeľným iskrením dochádza k poškodeniu lamiel komutátora.

*Doporučenie:* Pravidelnými prestávkami pri práci predídete prehriatiu následnému poškodeniu náradia.

Číslo	Názov	Objednané	MJ	Cena/ks EUR bez DPH	Cena/ks EUR s DPH	Spolu EUR s DPH
180001010	Rotor	1	ks	33,90	40,68	40,68
144000002	Držiak kief s uhlíkovými kefami (pár)	1	ks	12,73	15,28	15,28
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,5	hod	20,00	24,00	12,00
97PP	Prepravné a balné	2		5,00	6,00	12,00

---

Sadzba DPH 20,00 %

Základ 66,63

Daň 13,33

Spolu 79,96

---

**SPOLU bez DPH: 66,63**


**Spolu s DPH: 79,96**

Obrazová príloha:

1.



2.

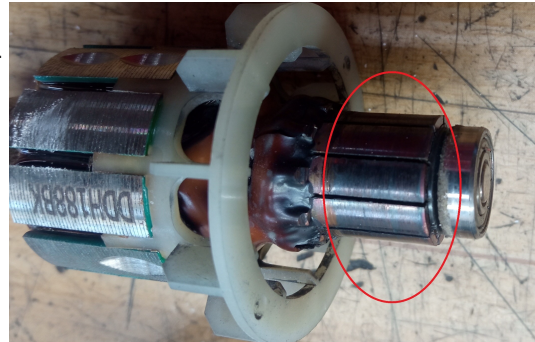

3.

